

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Л. Чайкиной, д. № 38 от « 30 » ноября 2021г.

Комиссия в составе:
 представителя ООО «УК «ЖКО» инженер Бубненко Л.В.
 председателя многоквартирного дома Хамовой Г.Н. (кв. 58)
 произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1980
Число этажей	5
Количество подъездов	6
Количество квартир	80

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего пользования		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: необходим ремонт площадь пола, требующая ремонта - 18 м ² (вид работ: цементная стяжка полов подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции Материал ограждения — металл Материал перил — дерево	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - укрепление поручней в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 12,9 м/п; - восстановление отсутствующих перил в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 7 м/п; - ремонт ограждения лестничного марша в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 9 м/п;
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационные доски (внутриподъездные) — имеются	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов №№ 1, 2, 4, 5, 6 — 5 шт;
Коридоры общего пользования, колясочные	Отсутствуют	-
Технический этаж	Имеется, площадь — 942 м ² , технологический доступ отсутствует	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - установка решеток продухов технического этажа – 38 шт
Чердак	Отсутствует	-
Подвальное помещение	Имеется, площадь — 942 м ²	Санитарное состояние — удовлетворительное

2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты	Вид фундамента — железобетонные плиты, ленточный, свайный Продухи — металлические решетки Приямки отсутствуют	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Вид материала — армированные керамзито-бетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные перхлорвиниловым водоземлюсионным составом Аншлаги имеются (2 шт) Таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — отсутствуют Уличные информационные доски — отсутствуют	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - окраска фасада перхлорвиниловым водоземлюсионным составом (в т.ч. и в местах ремонта МПШ) — 30 м ² ; - ремонт МПШ квартир 1, 2, 3 подъездов — 256 м/п; - установка табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — 6 шт; - установка уличных информационных досок — 6 шт;
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым водоземлюсионным составом	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - частичная шпаклевка и окраска цоколя — 45 м ² ;
Отмостка и предподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт асфальтового покрытия отмостки (со стороны главного фасада) — 98 м ² ; - ремонт асфальтового покрытия предподъездных площадок — 120 м ²
Крыльца передподъездные	Материал — железобетонные плиты, покрытые плиткой Парапет отсутствует Перила имеются частично	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт штукатурки торцов крылец подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 с последующей окраской полихлорвиниловым водоземлюсионным составом — 18,32 м ² ; - ремонт цементной стяжки крылец (подъезд № 5 — отслоение плитки 12 шт 20*20; подъезд № 4 — отслоение плитки 20*20 и частичная стяжка; подъезд № 3 — стяжка 0,2 м ² местами; подъезд № 2 — стяжка 0,4 м ² местами — 5 м ² ; - окраска с частичной штукатуркой козырьков над входом в подвалы №№ 1,2,3,5,6 и подъезды №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; отслоение окраски ветровых стен подъездов №№ 2, 3, 4, 5, 6 — 64 м ²
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — железобетонные плиты	Техническое состояние: удовлетворительное
Двери МОП	Материал дверей входов в подъезды — металлические Материал дверей входа в подвальное помещение и мусороприемные камеры — деревянные Материал дверей выхода на кровлю — деревянные Материал ляды выхода на кровлю — деревянная, оббитая металлом	Техническое состояние: - дверей входов в подъезды — удовлетворительное; - дверей входа в подвал — удовлетворительное; - дверей выхода на кровлю — удовлетворительное; - ляды выхода на кровлю - удовлетворительное

Окна МОП	<p>Материал окон лестничных клеток — деревянные</p> <p>Материал окон тамбура — деревянные</p> <p>Материал окон надстройки выхода на кровлю — деревянные</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <p>- смена окон лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 с ремонтом штукатурки прямолинейных откосов толщиной слоя до 5 см — 24 шт (34,68 м²)</p>
Кровля над входом в подвальное помещение	<p>Материал козырьков над входами в подвалы — железобетонные плиты, покрытые рулонным наплавляемым материалом</p>	<p>Техническое состояние: удовлетворительное</p>
Крыша	<p>Вид кровли — вентилируемая, плоская, покрыта рулонным наплавляемым материалом</p> <p>Система водоотлива — внутренняя; материал: чугунный трубопровод</p> <p>Оголовки вентиляционных каналов — армированные керамзито-бетонные плиты, оштукатуренные</p> <p>Парапеты — армированные керамзито-бетонные плиты, оштукатуренные и покрытые металлом</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <p>- ремонт кровли над козырьками балконов 5-х этажей — 15 м²;</p>
Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	<p>Материал балконных плит — железобетонные плиты</p> <p>Материал козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами — железобетонные плиты, покрытые рулонным наплавляемым материалом</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <p>- ремонт штукатурки балконных плит кв. №№ 66 (1-й этаж); 18, 19, 31, 44, 59 (2-й этаж); 48, 74, (3-й этаж); 15, 24, 39 (5-й этаж) — 11 шт</p>
3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Лифты	Отсутствуют	-
Инженерные коммуникации	<p>Центральное отопление — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция на подвальной разводке частично отсутствует; длина трубопровода 3230,80 м/п; подъездное отопление частично не работает</p> <p>Холодное водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция подвальной разводки частично отсутствует, длина трубопровода 731,20 м/п</p> <p>Горячее водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и металл), изоляция подвальной разводки частично отсутствует, длина трубопровода 807,16 м/п</p> <p>Центральная канализация — материал трубопровода смешанный (ПП и чугун),</p> <p>Рамка управления — в наличии (2 шт)</p> <p>Теплообменник — в наличии</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <p>- необходимо восстановление стояков полотенцесушителей — 60 м/п;</p> <p>Общедомовые приборы учета установлены на вводе холодного водоснабжения и электроэнергии и не введены в эксплуатацию в связи с отсутствием документации на установленные приборы</p> <p>Общедомовой прибор учета тепловой энергии установлен и введен в эксплуатацию</p>
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: удовлетворительное

Сети электроснабжения		<p>Техническое состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводно-распределительных устройств (удовлетворительное) - щитков этажных и шкафов (удовлетворительное) - освещение подвального помещения (удовлетворительное) - подъездное освещение (необходим ремонт) - надподъездное освещение (удовлетворительное) <p>вид работ, место проведения и объемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка датчиков движения в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 30 шт;
4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества		
Зеленые насаждения	Количество - 21 шт	<p>Состояние: не удовлетворительное/ удовлетворительное</p> <p>вид необходимых работ и их объем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в т.ч. обрезка зеленых насаждений - 10 шт;
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда (напротив подъезда № 1) – 20 м²;
Элементы благоустройства	<p>Ограждение клумб или детской площадки — имеется (деревянное/металлическое)</p> <p>Скамейки — имеются в количестве 9 шт</p> <p>Столы — отсутствуют</p> <p>Детские игровые и малые архитектурные формы — отсутствуют</p> <p>Контейнерная площадка для сбора ТБО — находится за пределами придомовой территории и предназначена для нужд нескольких домов</p>	<p>Техническое состояние: удовлетворительное</p>


На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- цементная стяжка полов подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 18 м²;
- укрепление поручней в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 12,9 м/п;
- восстановление отсутствующих перил в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 7 м/п;
- ремонт ограждения лестничного марша в подъездах №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 9 м/п;
- ремонт подъездов №№ 1, 2, 4, 5, 6 — 5 шт;
- установка решеток продухов технического этажа – 38 шт;
- окраска фасада перхлорвиниловым водоземulsionным составом (в т.ч. и в местах ремонта МПШ) — 30м²;
- ремонт МПШ квартир 1, 2, 3 подъездов — 256 м/п;
- установка табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — 6 шт;
- установка уличных информационных досок — 6 шт;
- частичная шпаклевка и окраска цоколя — 45 м²;
- ремонт асфальтового покрытия отмостки (со стороны главного фасада) – 98 м²;
- ремонт асфальтового покрытия предподъездных площадок – 120 м²;

- ремонт штукатурки торцов крылец подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 с последующей окраской полихлорвиниловым водоэмульсионным составом – 18,32 м2;
- ремонт цементной стяжки крылец (подъезд № 5 — отслоение плитки 12 шт 20*20; подъезд № 4 — отслоение плитки 20*20 и частичная стяжка; подъезд № 3 — стяжка 0,2 м2 местами; подъезд № 2 — стяжка 0,4 м2 местами — 5 м2;
- окраска с частичной штукатуркой козырьков над входом в подвалы №№ 1, 2, 3, 5, 6 и подъезды №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; отслоение окраски ветровых стен подъездов №№ 2, 3, 4, 5, 6 — 64 м2;
- смена окон лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 с ремонтом штукатурки прямолинейных откосов толщиной слоя до 5 см – 24 шт (34,68 м2);
- ремонт кровли над козырьками балконов 5-х этажей — 15 м2;
- ремонт штукатурки балконных плит кв. №№ 66 (1-й этаж); 18, 19, 31, 44, 59 (2-й этаж); 48, 74, (3-й этаж); 15, 24, 39 (5-й этаж) — 11 шт;
- необходимо восстановление стояков полотенцесушителей — 60 м/п;
- установка датчиков движения в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 30 шт;
- обрезка зеленых насаждений - 10 шт;
- ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда (напротив подъезда № 1) – 20 м2.

Представитель многоквартирного дома:

Хамова Р. Н. (кв. 58)

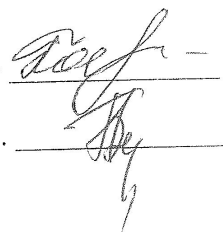

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: инженер Бубненко Л.В.

