

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Щаденко д. № 90
от « 26 » сентября 2023 г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Топоркова О.И. (кв. № 62)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки 1968

Число этажей 5

Количество подъездов 4

Количество квартир 70

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего пользования		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: необходим ремонт площадь пола, требующая ремонта – нет м ²
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции Материал ограждения — металл Материал перил — дерево	Техническое состояние: состояние удовлетворительное вид необходимых ремонтных работ и их объем: - окраска поручней в подъездах - окраска ограждения лестничного марша Необходимо выполнить работы по окраске поручней и ограждений лестничного марша
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационные доски (внутриподъездные) — имеется	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов №№ 1-4 — <u>4</u> шт;
Коридоры общего пользования, колясочные	Отсутствуют	-
Технический этаж	Отсутствует	-
Подвальное помещение	Имеется, площадь — 923,7 м ²	Санитарное состояние — удовлетворительное

2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты	Вид фундамента — железобетонные блоки	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Вид материала — кирпичный	Состояние удовлетворительное
	Аншлаги имеются (1 шт)	Состояние удовлетворительное
	Таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — имеются	Состояние удовлетворительное
	Уличные информационные доски — имеются	Состояние удовлетворительное
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная цементным составом	Техническое состояние: необходим ремонт - ремонт штукатурки цоколя с последующей перетиркой и окраской перхлорвиниловым водозмульсионным составом — <u>136.2</u> м2
	Продухи	Состояние удовлетворительное
Отмостка и предподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт асфальтового покрытия отмостки — <u>68</u> м.п. ; (примыкание) Предподъездные площадки в удовлетворительном состоянии
Крыльца передподъездные	Материал — бетонное основание	Техническое состояние: не удовлетворительное - ремонт ступеней под. № 1-4 (10 шт.)
	Парапет отсутствует Перила отсутствуют	
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — железобетонные плиты;	Техническое состояние: удовлетворительное
Двери МОП	Материал дверей входов в подъезды — металлические	Техническое состояние: удовлетворительное
	Материал дверей входа в подвальное помещение — металлический люк	Техническое состояние: удовлетворительное
	Материал ляды выхода на чердак — деревянные, оббиты металлом	Техническое состояние: удовлетворительное
Окна МОП	Материал окон лестничных клеток — пластиковые	Техническое состояние: удовлетворительное
Крыша	Вид кровли — скатная, не вентилируемая, мягкая	Техническое состояние удовлетворительное
	Система водоотлива — наружная; материал: оцинкованный трубопровод	Техническое состояние удовлетворительное
	Оголовки вентиляционных каналов — плиты ж/бетонные	Техническое состояние удовлетворительное

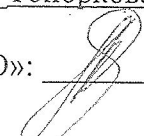
Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	<p>Материал балконных плит — железобетонные плиты</p> <p>Материал козырьков над входами в подъезды железобетонные плиты покрыты рулонным материалом</p>	<p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>Техническое состояние: не удовлетворительное</p> <p>-штукатурка низа козырьков над подъездами № 1-4 - 14,4 м2</p> <p>- устройство кровельного покрытия 23м²</p>
3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Лифты	Отсутствуют	
Инженерные коммуникации	<p>Центральное отопление — металл</p> <p>Холодное водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь- стояки),</p> <p>Горячее водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь- стояки),</p> <p>Теплообменник — в наличии</p> <p>Центральная канализация — материал трубопровода смешанный (ПП и чугун)</p>	<p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>-необходима частичная изоляция труб</p> <p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>Техническое состояние: удовлетворительное</p> <p>- необходима замена труб на выпуске</p>
Коллективные (общедомовые) приборы учета	<p>Перечень установленных приборов</p> <p>-</p> <p>1. УУТЭ</p> <p>2. Прибор учета электроэнергии</p> <p>3. Водомер ХВС - нет</p>	<p>Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета:</p> <p>1. УУТЭ - ТВ-04М – 20-108370 - 2025 г.</p> <p>2. ОДПУ – 9217144328120</p>
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: удовлетворительное
Сети электроснабжения		<p>Техническое состояние:</p> <p>- вводно-распределительных устройств</p> <p>- щитков этажных и шкафов</p> <p>- освещение техподполья (удовлетворительное)</p> <p>- подъездное освещение (удовлетворительное)</p> <p>- надподъездное освещение (удовлетворительное)</p>

4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества		
Зеленые насаждения	Количество - <u>40</u> шт	Состояние: удовлетворительное вид необходимых работ и их объем: - в т.ч. обрезка/кронирование - <u>нет</u> шт; - удаление - <u>нет</u> шт
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: не удовлетворительное - асфальтировка внутридворового проезда — 238 м ²
Элементы благоустройства	Ограждение клумб или детской площадки — не имеется (деревянное/металлическое) Скамейки — имеются в количестве <u>3</u> шт Столы — имеются в количестве <u>нет</u> шт Детские игровые формы — имеются в количестве <u>нет</u> шт Контейнерная площадка для сбора ТБО — — заглубленный 5-ти кубовый контейнер освещение отсутствует	Техническое состояние: удовлетворительное Расположена за пределами придомовой территории; ограждение площадки из профнастила, бетонное основание, в удовлетворительном состоянии. 1 углубленный контейнер (прогнута и сломана крышка); 1 бункер накопитель на бетонной площадке, 2 накопителя для ПВХ из металлической сетки - в удовлетворительном состоянии. Освещение отсутствует.

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить работы-

- ремонт подъездов № 1-4;
- ремонт цоколя;
- ремонт козырьков в подъездах № 1-4;
- окраска газовых труб;
- ремонт ступеней в подъездах № 1-4;
- асфальтировка внутридворового проезда

Представитель многоквартирного дома:  Топоркова О.И. (кв. № 62)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»:  (Соловьева Е.М.)